

ご用意して頂くもの

- ◆ 同封のアップデートCD
- ◆ 光音声接続のできるCDプレーヤー
もしくはブルーレイ(BD)かDVDプレーヤー/レコーダー*1
- *1 CDプレーヤー推奨
BD・DVDプレーヤー/レコーダーの中には本ファームウェア更新が行えない場合があります。
- ◆ 光ケーブル

更新の対象になっているか事前にご確認下さい

以下の手順で現在のファームウェアバージョンを確認できます。

本機前面の[INPUT]キーを押しながらリモコンで電源を入れます。“ADVANCED SETUP”が表示されたら[INPUT]キーを離してください。数秒後“TURN ON VOLUME”に表示が切り替わります。次に本機前面の[INPUT]キーを長押ししますとバージョン表示をします。

表示が“Ver.: 5.03.04”の場合には更新は不要です。

表示が“Ver.: 4.03.02”または“Ver.: 5.03.03”の場合には、次の手順に従いファームウェアの更新を行って下さい。

★重要


当社が提供する正式なアップデートデータ以外の使用や、当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。

ファームウェア更新手順

手順1 CD プレーヤーと本機を光ケーブルで接続します

本機の電源が切れている事を確認します。CD (もしくは BD か DVD) プレーヤーは電源が切れている状態にして下さい。その状態で本機のデジタル入力端子と CD プレーヤーのデジタル出力端子を光ケーブルで接続します。

本機背面パネル

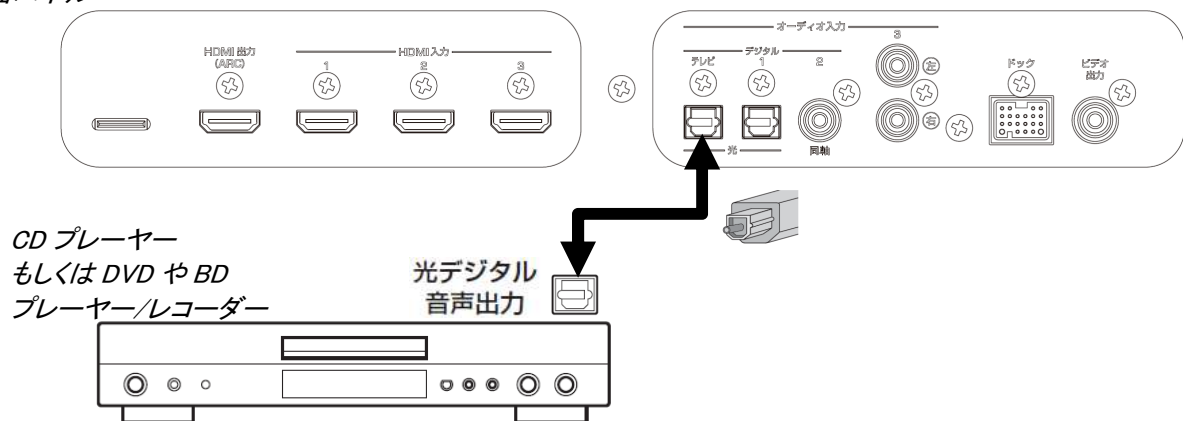


★ご注意

プレーヤーが他の外部アンプ等に接続されている場合は接続ケーブルを抜くか音声が出力されないように外部アンプの電源を切して下さい。アップデート中に他の外部アンプから音声が出力されますとアップデート時のデジタル通信音によりスピーカーにダメージを与える可能性があります。

手順2 ファームウェア更新モードに入ります

本機前面の[INPUT]キーを押しながらリモコンで電源を入れます。“**ADVANCED SETUP**”が表示されたら[INPUT]キーを離してください。数秒後“**TURN ON VOLUME**”に切り替わります。

次に“**CDDA Upgrader2**”が表示されるまで本機前面の[VOLUME +]キーを押し続けます。これで本機はファームウェア更新モードになります。

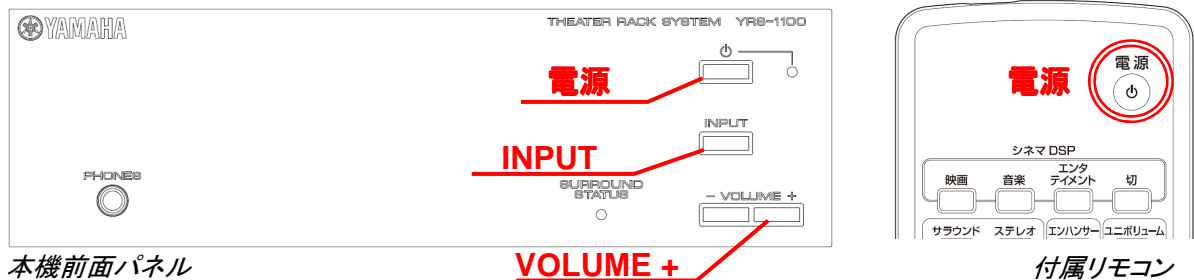

手順3 ファームウェア更新(アップデート CD の再生)

CD(もしくは BD か DVD)プレーヤーの電源を入れアップデート CD を再生します。

本機前面に数秒間“**Found Header**”表示後ファームウェア更新が始まります。

“**Found Header**”はアップデート CD の再生開始後 10 秒以内に表示します。10 秒経過しても表示しない場合はファームウェア更新ができていません。最終ページの「**問題が起きたら**」を参照の上、手順1から再度ファームウェア更新作業を行って下さい。

ファームウェア更新作業中は、本機やプレーヤーのキー操作をしたり電源を切らないようにして下さい。

ファームウェア更新が完了しますと“**Update Success**”、“**Please..**”、“**Power off!!**”が繰り返し表示されます。表示を確認しましたら本機前面の電源キーで電源を切して下さい。

CD プレーヤーからアップデート CD を取り出し電源を切して下さい。

手順4 アップデート後のバージョン確認

本機前面の[INPUT]キーを押しながらリモコンで電源を入れます。“**ADVANCED SETUP**”が表示されたら[INPUT]キーを離してください。数秒後“**TURN ON VOLUME**”に表示が切り替わります。次に本機前面の[INPUT]キーを長押ししますとバージョン表示をします。“**Ver.: 5.03.04**”になっている事を確認して下さい。確認ができましたら電源を切して下さい。

バージョン番号が一致しない場合は電源を切り、手順2から再度更新を行うか最終ページに記載されている更新に必要な条件をご確認下さい。

以上でファームウェア更新は終了です。

問題が起きたら

◆ ファームウェア更新が始まらない場合、

- ・ 光ケーブルの接続を確認して下さい。
HDMI 接続ではファームウェア更新はできません。
- ・ プレーヤーのデジタル音声出力が PCM になっている事を確認して下さい。
- ・ 別の CD、DVD、BD プレーヤー/レコーダーを使用してみてください。

◆ 本機前面にエラーが表示された場合、

“Error No.02”

ファームウェア更新モードがタイムアウトした事を表しております。電源を切り、再度手順2から実施して下さい。

“Model Type Error”

デジタル通信がうまく伝送できていません。再度手順1より実施して下さい。

◆ ファームウェア更新後電源が入らなくなった場合、

電源ケーブルをコンセントから抜き再度差し込んで下さい。それでも復帰しない場合は、次の方法でファームウェアを再書き込みします。

1. 本機の電源ケーブルを抜きます。
2. 本機の[VOLUME +]キーを押しながら電源ケーブルをコンセントに差します。
3. ***“CDDA Upgrader2”***が表示されたら手順3から実施し再書き込みを行って下さい。